


6E Einbaukonzept Schachtoberbau / Schachtabdeckung


Phase 1

- Schachtbau
- Provisorische Schachtabdeckung
- Durchgehender Einbau der Tragschicht auf Feinplanie

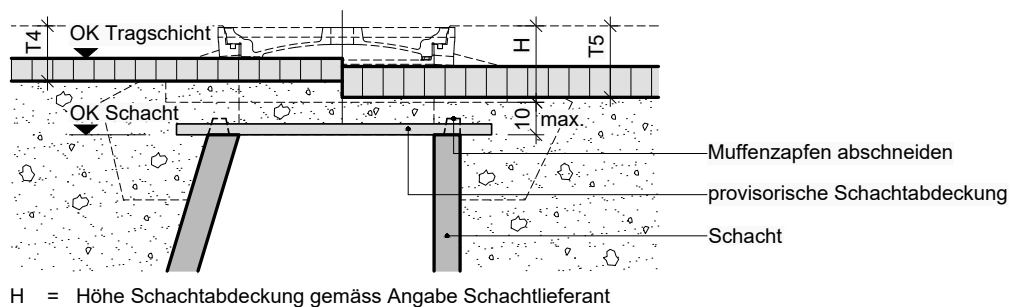

Phase 2

- Aufbruch der Tragschicht manuell oder mit Schachtfräse, entfernen der provisorischen Schachtabdeckung.
- Stützbeton für Schachtoberbau einbringen (Beton C25/30, X0, CI 1.0, D_{max} 16, C2)
- Versetzen des Schachtoberbau auf OK Binderschicht, gemäss Angabe Schachtlieferant
- Schliessen der Tragschicht mit gleichem Belagstyp
- Durchgehender Einbau der Binderschicht auf Tragschicht

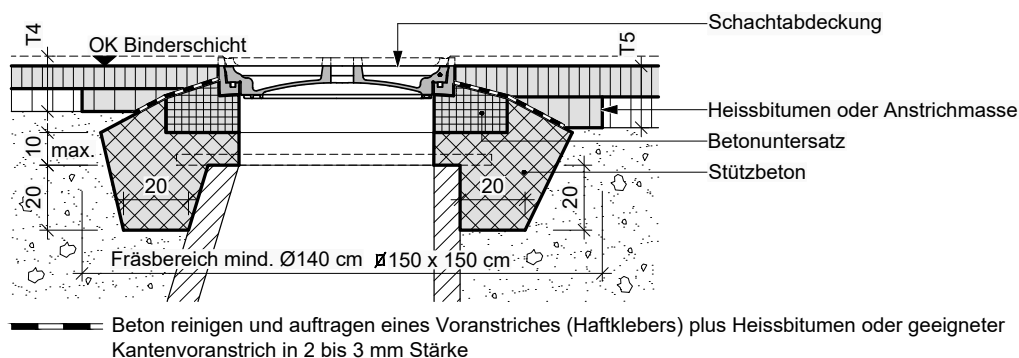

Phase 3

- Durchgehender Einbau der Deckschicht auf Binderschicht
- Schachtabdeckung auf OK Deckschicht ziehen, Belagsüberbau 3-5 mm

